

C-DR57A

**米思米 经济型 步进电机驱动器 57系列
使用说明书**

一、产品简介

1. 概述

C-DR57A 是公司新推出的数字式步进电机驱动器，采用最新 32 位 DSP 数字处理技术，驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术，驱动器发热小，电机振动小，运行平稳。用户可以设置 200~25600 内的任意细分以及额定电流内的任意电流值，能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术，即使在低细分的条件下，也能够达到高细分的效果，低中高速运行都很平稳，噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能，能够针对不同电机自动生成最优运行参数，最大限度发挥电机的性能。

2. 特点


- 全新 32 位 DSP 技术
- 超低振动噪声
- 内置高细分
- 参数上电自动整定功能
- 变电流控制使电机发热大为降低
- 静止时电流自动减半
- 光隔离差分信号输入
- 脉冲响应频率最高可达 500KHz(出厂默认 200KHz)
- 电流设定方便，可在 1.0-4.3A 之间选择
- 细分设定范围为 200-25600
- 具有过压、欠压、过流等保护功能

二、环境指标及尺寸图

1. 使用环境及参数

冷却方式		强制风冷
使用环境	场合	不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘；
	温度	-5°C ~ +50°C
	湿度	40 ~ 90%RH
	振动	5.9m/s ² MAX
保存温度		-20°C ~ 80°C
使用海拔		1000 米以下
重量		约 0.4 克

2. 机械安装图

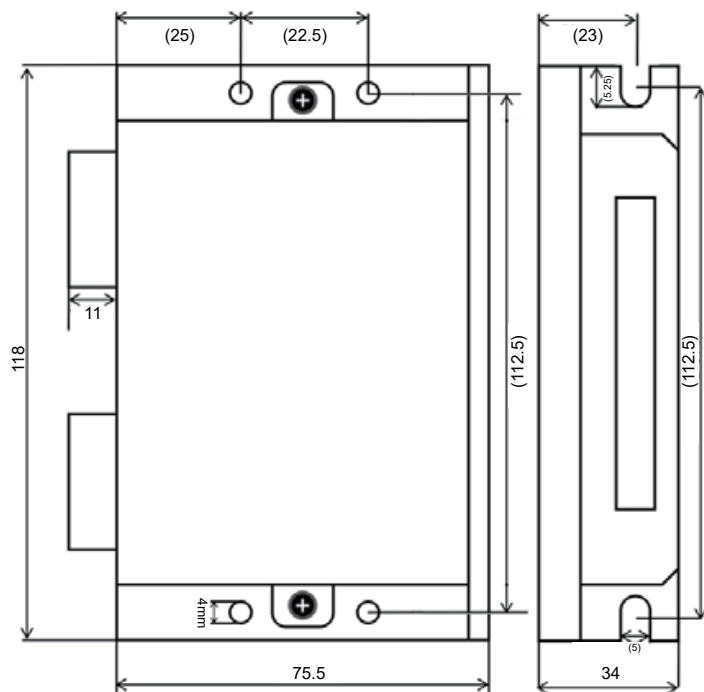

※ 推荐采用侧面安装，散热效果更佳，设计安装尺寸时，注意考虑端子大小及布线！

3. 加强散热方式

- 1) 驱动器的可靠工作温度通常在 66°C 以内，电机工作温度为 85°C 以内；
- 2) 建议使用时选择自动半流方式，马达停止时电流自动减一半，以减少电机和驱动器的发热；
- 3) 安装驱动器时请采用竖着侧面安装，使散热齿形成较强的空气对流；必要时机内靠近驱动器处安装风扇，强制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

三、驱动器接口和接线介绍

1. 接口描述

1) 控制信号接口




名称	功能
PUL+	脉冲信号: 脉冲上升沿有效; PUL 高电平时 4.5 ~ 28Vdc, 低电平时 0 ~ 0.5V。 为了可靠响应脉冲信号, 脉冲宽度应大于 1.5 μ s。
PUL-	
DIR+	方向信号: 高 / 低电平信号, 为保证电机可靠换向, 方向信号应先于脉冲信号至少 2 μ s 建立。电机的初始运行方向与电机的接线有关, 互换任一相绕组 (如 A+、A- 交换) 可以改变电机初始运行的方向, DIR 高电平时 4.5 ~ 28Vdc, 低电平时 0 ~ 0.5V。
DIR-	
ENA+	使能信号: 此输入信号用于使能或禁止。ENA+ 接 4.5 ~ 28Vdc, ENA- 接低电平 (或内部光耦导通) 时, 驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态, 此时步进脉冲不被响应。当不需用此功能时, 使能信号端悬空即可。
ENA-	

2) 强电接口

名称	功能
AC	交流供电 AC 输入, 交流 20~60VAC(直流 24~80VDC) 交直流通用, 可正反接
AC	交流供电 AC 输入, 交流 20~60VAC(直流 24~80VDC) 交直流通用, 可正反接
A+、A-	电机 A 相线圈接口。
B+、B-	电机 B 相线圈接口。


3) 状态指示

绿色 LED 为电源指示灯, 当驱动器接通电源时, 该 LED 常亮; 当驱动器切断电源时, 该 LED 熄灭。红色 LED 为故障指示灯, 当出现故障时, 该指示灯以 3 秒钟为周期循环闪烁; 当故障被用户清除时, 红色 LED 常灭。红色 LED 在 3 秒钟内闪烁次数代表不同的故障信息, 具体关系如下表所示:

序号	闪烁次数	红色 LED 闪烁波形	故障说明
1	1		过流或相间短路故障
2	2		过压故障
3	3		无定义

2. 控制信号接口电路


C-DR57A 驱动器采用差分式接口电路可适用差分信号，单端共阴极及单端共阳极等接口，内置高速光电耦合器，允许接收长线驱动器，集电极开路 and PNP 输出电路的信号。在环境恶劣的场合，我们推荐用长线驱动器电路，抗干扰能力强。现在以集电极开路和 PNP 输出为例，接口电路示意图如下：

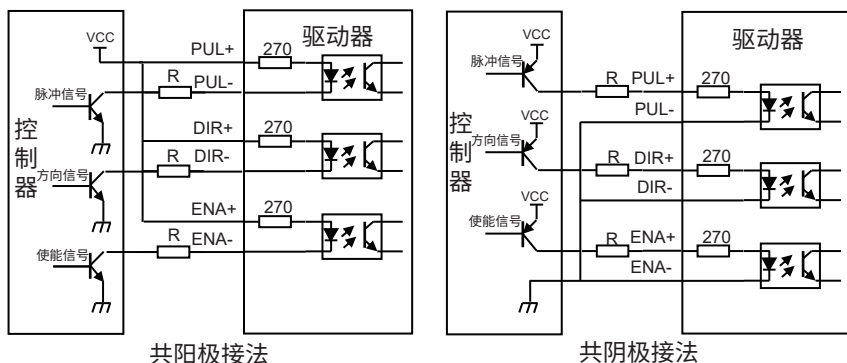

注意：VCC 值为 4.5 ~ 28Vdc 时，R 短接或不接；

3. 控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL、DIR 和 ENA 应满足一定要求，如下图所示：

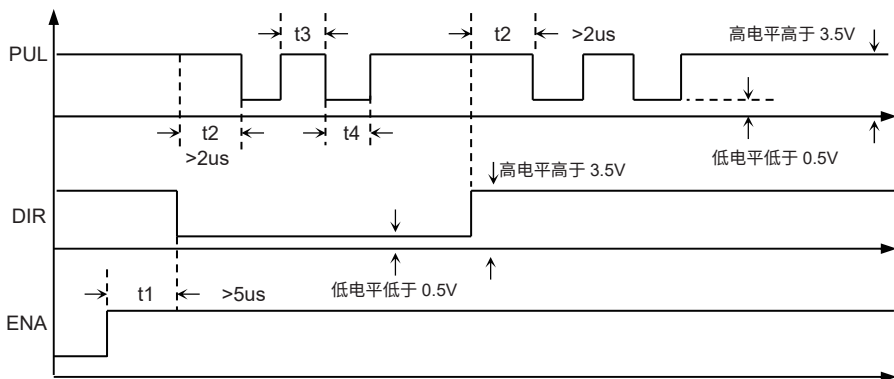

注释：

- 1) t1: ENA(使能信号)应提前 DIR 至少 $5\mu\text{s}$ ，确定为高。一般情况下建议 ENA+ 和 ENA- 悬空即可。
- 2) t2: DIR 至少提前 PUL 下降沿 $2\mu\text{s}$ 确定其状态高或低。
- 3) t3: 脉冲宽度至少不小于 $2\mu\text{s}$ 。
- 4) t4: 低电平宽度不小于 $2\mu\text{s}$ 。

4. 控制信号模式设置

单双脉冲选择：可通过拨码进行选择。(SW9,SW11,SW12)

5. 接线要求

- 1) 为了防止驱动器受干扰，建议控制信号采用屏蔽电缆线，并且屏蔽层与地线短接，除特殊要求外，控制信号电缆的屏蔽线单端接地：屏蔽线的上位机一端接地，屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地，如果不是真实接地线，可能干扰严重，此时屏蔽层不接。
- 2) 脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起，最好分开至少 10cm 以上，否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准，系统不稳定等故障。
- 3) 如果一个电源供多台驱动器，应在电源处采取并联连接，不允许先到一台再到另一台链状式连接。
- 4) 严禁带电拔插驱动器强电 P2 端子，带电的电机停止时仍有大电流流过线圈，拔插 P2 端子将导致巨大的瞬间感生电动势将烧坏驱动器。
- 5) 严禁将导线头加锡后接入接线端子，否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。

四、电流、细分拨码开关设定和参数自整定

C-DR57A 驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止半流以及实现电机参数和内部调节参数的自整定。

1. 电流设定

参考驱动器面板

2. 细分设定

参考驱动器面板

3. 功能设置

SW9:Edge sel, off=Fall (下降沿有效);on=Rise (上升沿)
SW10:S-Filter,off=4ms(高响应);on=10ms(低振动)

Mode sel	SW11	SW12
IO内部自发脉冲 IO internal spontaneous pulse	on	on
自测检查 Self-test check	on	off
双脉冲 CW/CCW	off	on
脉冲+方向 PLU+DIR	off	off


注：该型号驱动器有上电参数自动整定功能。

五、供电电源选择

该驱动器供电电源交直流电源通用，交流供电范围 20~60VAC，直流供电范围 24~80VDC，直流供电有正负电源防反接功能。

六、电机选配

1. 电机接线

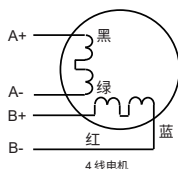

2. 输入电压和输出电流的选用

1) 供电电压的设定


一般来说，供电电压越高，电机高速时力矩越大。越能避免高速时掉步。但另一方面，电压太高会导致过压保护，电机发热较多，甚至可能损坏驱动器。在高电压下工作时，电机低速运动的振动会大一些。

2) 输出电流的设定值

对于同一电机，电流设定值越大时，电机输出力矩越大，但电流大时电机和驱动器的发热也比较严重。具体发热量的大小不仅与电流设定值有关，也与运动类型及停留时间有关。以下的设定方式采用步进电机额定电流值作为参考，但实际应用中的最佳值应在此基础上调整。原则上如温度很低 ($<40^{\circ}\text{C}$) 则可视需要适当加大电流设定值以增加电机输出功率 (力矩和高速响应)。

- 四线电机：输出电流设成等于或略小于电机额定电流值。

△注意：电流设定后请运转电机 15-30 分钟，如电机温升太高 ($>70^{\circ}\text{C}$)，则应降低电流设定值。所以，一般情况是把电流设成电机长期工作时出现温热但不过热时的数值。

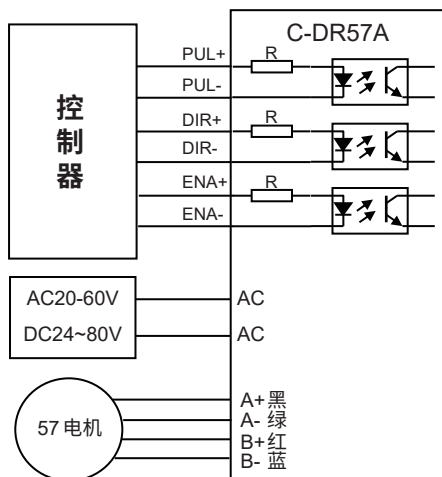

七、保护功能

1) 短路保护

当发生相间短路或驱动器内部过流时，驱动器红灯闪亮 1 次，且在 3 秒内反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

2) 过压保护

C-DR57A 当输入电压高于交流 60VAC 时，驱动器红灯闪亮 2 次，且在 3 秒内反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

3) 电机开路保护

当电机开路或没有接时，驱动器红灯闪亮 4 次，且在 3 秒内反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

八、常见问题

1. 应用中常见问题和处理方法

现象	可能问题	解决措施
电机不转	电源灯不亮	检查供电电路，正常供电
	电机轴有力	脉冲信号弱，信号电流加大至 7-16mA
	细分太小	选对细分
	电流设定是否太小	选对电流
	驱动器已保护	重新上电
	使能信号为低	此信号拉高或不接
	对控制信号不反应	未上电
电机转向错误	电机线接错	任意交换电机同一相的两根线 (例如 A+、A- 交换接线位置)
	电机线有断路	检查并对接
报警指示灯亮	电机线接错	检查接线
	电压过高或过低	检查电源
	电机或驱动器损坏	更换电机或驱动器
位置不准	信号受干扰	排除干扰
	屏蔽地未接或未接好	可靠接地
	电机线有断路	检查并对接
	细分错误	设对细分
	电流偏小	加大电流
电机加速时堵转	加速时间太短	加速时间加长
	电机扭矩太小	选大扭矩电机
	电压偏低或电流太小	适当提高电压或电流

2. 驱动器常见问题答用户问

1) 何为步进电机和步进驱动器?

步进电机是一种专门用于速度和位置精确控制的特种电机，它旋转是以固定的角度 (称为“步距角”) 一步一步运行的，故称步进电机。其特点是没有累积误差，接收到控制器发来的每一个脉冲信号，在驱动器的推动下电机运转一个固定的角度，所以广泛应用于各种开环控制。

步进驱动器是一种能使步进电机运行的功率放大器，能把控制器发来的脉冲信号转化为步进电机的功率信号，电机的转速与脉冲频率成正比，所以控制脉冲频率可以精确调速，控制脉冲数就可以精确定位。

2) 何为驱动器的细分？步进电机的转速与脉冲频率的关系是什么？

步进电机由于自身特有结构决定，出厂时都注明“电机固有步距角”（如 $0.9^\circ/1.8^\circ$ ，表示半步工作每走一步转过的角度为 0.9° ，整步时为 1.8° ）。但在很多精密控制和场合，整步的角度太大，影响控制精度，同时振动太大，所以要求分很多步走完一个电机固有步距角，这就是所谓的细分驱动，能够实现此功能的电子装置称为细分驱动器。

$$V = \frac{P \cdot \theta_e}{360 \cdot m}$$

V: 电机转速(r/s) P: 脉冲频率(Hz)
 θ_e : 电机固有步距角 m: 细分数(整步为1, 半步为2)

3) 细分驱动器有何优点？

- 因减少每一步所走过的步距角，提高了步距均匀度，因此可以提高控制精度。
- 可以大大地减少电机振动，低频振荡是步进电机的固有特性，用细分是消除它的最方法。
- 可以有效地减少转矩脉动，提高输出转矩。

以上这些优点普遍被用户认可，并给他们带来实惠，所以建议您最好选用细分驱动器。

4) 为什么我的电机只朝一个方向运转？

- 可能方向信号太弱，或接线极性错，或信号电压太高烧坏方向限流电阻。
- 脉冲模式不匹配，信号是脉冲 / 方向，驱动器必须设置为此模式；若信号是 CW/CCW(双脉冲模式)，驱动器则必须也是此模式，否则电机只朝一个方向运转。